

INŠTALÁCIA SOFTWARE

DIGITÁLNY MULTIFUNKČNÝ SYSTEM

	Strana
• ÚVOD	Vnútorná obálka
• O SOFTWARE	2
• PRED INŠTALÁCIOU	2
• INŠTALÁCIA SOFTVÉRU	3
• PRIPÁJANIE K POČÍTAČU	11
• KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE	12
• AKO POUŽÍVAŤ PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA	13
• RIEŠENIE PROBLÉMOV	14

ÚVOD

Tento manuál vysvetľuje ako nainštalovať a nakonfigurovať softvér, ktorý je potrebný pre funkciu tlače zariadenia. Postup pre zobrazenie Prevádzková príručka je tiež vysvetlený.



- Zobrazené obrázky v tomto manuály sú väčšinou pre Windows® XP. V iných verziách Windows®, môžu byť niektoré obrázky odlišné od tých v tomto manuály.
- Kde sa v tomto manuály zobrazuje "AR-XXXX", tam prosím nahraďte názov vášho modelu za "XXXX". Pre názov modelu viď "NÁZVY ČASTÍ A FUNKCIÍ" v návode k obsluhu pre kopírku.
- Tento manuál sa odvoláva na "SHARP Digital Multifunctional System AR-M256/M257/M316/M317/5625/5631 Series Software CD-ROM" jednoducho ako na "CD-ROM".

LICENCIA SOFTVÉRU

LICENCIA SOFTVÉRU sa zobrazí po inštalácii softvéru z CD-ROM. Používaním všetkých, alebo hociktorých častí softvéru na CD-ROM alebo v zariadení, súhlasíte s podmienkami LICENCIE SOFTVÉRU.

Vyobrazené obrazovky, hlásenia a názvy tlačidiel uvádzané v tomto návode na obsluhu sa vzhľadom k neustálemu vývoju stroja môžu trochu odlišovať od skutočného prevedenia v stroji.

OBSAH

O SOFTWARE	2
PRED INŠTALÁCIOU	2
● POŽIADAVKY HARDVÉRU A SOFTVÉRU	2
● INŠTALÁCIA PROSTREDIA A POSTUP INŠTALÁCIE.....	2
INŠTALÁCIA SOFTVÉRU	3
● ŠTANDARDNÁ INŠTALÁCIA (len USB).....	3
● VLASTNÁ INŠTALÁCIA.....	5
PRIPÁJANIE K POČÍTAČU	11
● PRIPÁJANIE KÁBLA USB	11
● PRIPÁJANIE PARALELNÉHO KÁBLU	11
KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE	12
AKO POUŽÍVAŤ PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA.....	13
RIEŠENIE PROBLÉMOV	14

O SOFTWARE

Sprievodné CD-ROM obsahuje nasledujúci softvér:



Pre užívateľa Windows NT 4.0

CD-ROM neobsahuje software pre Windows NT 4.0.

Pokiaľ potrebujete software pre Windows NT 4.0, kontaktujte vášho predajcu alebo najbližší autorizovaný servis.

• Ovládač tlačiarne

Ovládač tlačiarne vám umožňuje používať funkcie tlačiarne zariadenia.

PRED INŠTALÁCIOU

POŽIADAVKY HARDVÉRU A SOFTVÉRU

Pred inštaláciou softvéru skontrolujte nasledujúce hardvérové a softvérové požiadavky.

Typ počítača	IBM PC/AT alebo kompatibilný počítač vybavený USB 2.0/1.1* ¹ alebo dvojsmerným paralelným interfaceom (IEEE 1284)
Operačný systém	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (servisný balík 5 alebo novší)* ² , Windows 2000 Professional* ² , Windows XP Professional* ² , Windows XP Home Edition* ²
Iné hardverové požiadavky	Prostredie v ktorom môže ktorýkoľvek z hore spomenutých operačných systémov plne fungovať.

*¹ Kompatibilné s Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional alebo Windows XP Home Edition predinštalované modely sú vybavené ako štandard USB interfaceom.

*² Pre inštaláciu softvéru za použitia inštalátora sú potrebné práva administrátora.

INŠTALÁCIA PROSTREDIA A POSTUP INŠTALÁCIE

Nasledujte vhodný postup inštalácie pre váš operačný systém a typ kábla ako naznačené nižšie.

Operačný systém	Kábel	Následovný postup
Windows 98/Me/2000/XP	USB*	ŠTANDARDNÁ INŠTALÁCIA (len USB) (strana 3)
Windows XP	USB*/Paralelný	Inštalácia vo Windows XP (USB/paralelný kábel) (strana 5)
Windows 98/Me/2000	USB*	Inštalácia vo Windows 98/Me/2000 (USB kábel) (strana 7)
Windows 98/Me/NT 4.0/2000	Paralelný	Inštalácia vo Windows 98/Me/NT 4.0/2000 (Paralelný kábel) (strana 9)

* Keď je zariadenie pripojené cez kábel USB, odporúča sa použiť štandardnú inštaláciu.

INŠTALÁCIA SOFTVÉRU



Ak sa zobrazí správa o chybe, nasledujte pokyny na obrazovke pre vyriešenie problému. Po vyriešení problému postup inštalácie bude pokračovať. V závislosti od systému možno budete musieť pre opustenie inštalátora stlačiť tlačidlo "Zrušiť". V tomto prípade po vyriešení problému softvér znovu nainštalujte.

ŠTANDARDNÁ INŠTALÁCIA (len USB)

Nižšie je uvedený postup pre štandardnú inštaláciu softvéru. Keď je zariadenie pripojené cez kábel USB, odporúča sa použiť štandardnú inštaláciu.



Štandardnú inštaláciu možno použiť len vtedy, keď je zariadenie pripojené cez kábel USB. Keď je zariadenie pripojené cez paralelný kábel, postupujte podľa užívateľskej inštalácie (strana 5).

- 1 USB kábel nemôže byť pripojený k zariadeniu. Uistite sa, že kábel nie je pred pokračovaním pripojený.**

Ak je kábel pripojený, zobrazí sa okno Plug and Play. Ak sa toto stane, stlačte tlačidlo "Storno" aby ste zatvorili okno a odpojte kábel.



Kábel bude pripojený v kroku 9.

- 2 Vložte "Software CD-ROM" do vašej CD-ROM mechaniky.**

- 3 Stlačte tlačidlo "start", stlačte tlačidlo "Tento počítač" () a potom dvakrát kliknite na ikonu [CD-ROM] ().**

Vo Windows 98/Me/2000, dvakrát kliknite na "Tento počítač" a potom dvakrát kliknite na ikonu [CD-ROM].

- 4 Dvakrát kliknite na ikonu "Setup" ().**

- 5 Objaví sa okno "LICENCIA SOFTVÉRU". Uistite sa, že rozumiete obsahu tejto licenčnej dohody, potom kliknite na tlačidlo "Ano".**



Zobrazenie "LICENCIA SOFTVÉRU" môže byť v inom jazyku vtedy, keď si požadovaný jazyk zvolíte z menu jazykov. Na inštaláciu software v zvolenom jazyku pokračujte v inštalácii s týmto zvoleným jazykom.

- 6 Po potvrdení správy v okne "Vitajte", stlačte tlačidlo "Další".**

- 7 Kliknite na tlačidlo "Štandardná".**

Nasledujte pokyny na obrazovke.



Ak máte spustený operačný systém Windows 2000/XP a zobrazí sa výstražná správa, týkajúca sa testu loga Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na "Pokračovať" alebo "Ano".

- 8 Keď sa zobrazí obrazovka "Dokončiť", stlačte tlačidlo "Zavrieť".**

Objaví sa správa, ktorá vám dá pokyny na pripojenie zariadenia k vášmu počítaču. Kliknite na tlačidlo "OK".



Po inštalácii sa môže zobrazíť správa požadujúca reštartovanie vášho počítača. V tomto prípade stlačte tlačidlo "Ano" aby ste reštartovali váš počítač.

- 9** **Uistite sa, že zariadenie je zapnuté a pripojte kábel USB. (strana 11)**
Operačný systém Windows objaví zariadenie a objaví sa okno Plug and Play.

10 **Začnite inštaláciu ovládača tlačiarne.**

"SHARP AR-XXXX" sa zobrazí v dialógovom okne "Průvodce nově rozpoznaným hardwarem". Vyberte "Instalovat software automaticky (doporučeno)" a stlačte tlačidlo "Dalej". Nasledujte pokyny na obrazovke.



Pozor

Ak máte spustený operačný systém Windows 2000/XP a zobrazí sa výstražná správa, týkajúca sa testu loga Windows alebo digitálneho podpisu, kliknite na "Pokračovat alebo "Ano".

Toto dokončí inštaláciu softvéru.

Po inštalácii si pre kontrolu nastavení ovládača tlačiarne pozrite "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE" (strana 12).

VLASTNÁ INŠTALÁCIA

Nižšie je uvedený postup pre užívateľskú inštaláciu softvéru. Užívateľskú inštaláciu použijete vtedy, keď je zariadenie pripojené cez paralelný kábel alebo keď sa zariadenie používa ako zdieľaná tlačiareň na sieti.

Inštalácia vo Windows XP (USB/paralelný kábel)

- 1** USB alebo paralelný kábel nemôže byť pripojený k zariadeniu. Uistite sa, že kábel nie je pred pokračovaním pripojený.

Ak je kábel pripojený, zobrazí sa okno Plug and Play. Ak sa toto stane, stlačte tlačidlo "Storno" aby ste zatvorili okno a odpojte kábel.



Kábel bude pripojený v kroku 15.

- 2** Vložte "Software CD-ROM" do vašej CD-ROM mechaniky.

- 3** Stlačte tlačidlo "start", stlačte tlačidlo "Tento počítač" () a potom dvakrát kliknite na ikonu [CD-ROM] ().

- 4** Dvakrát kliknite na ikonu "Setup" ().

- 5** Objaví sa okno "LICENCIA SOFTVÉRU". Uistite sa, že rozumiete obsahu tejto licenčnej dohody, potom kliknite na tlačidlo "Ano".



Zobrazenie "LICENCIA SOFTVÉRU" môže byť v inom jazyku vtedy, keď si požadovaný jazyk zvolíte z menu jazykov. Na inštaláciu software v zvolenom jazyku pokračujte v inštalácii s týmto zvoleným jazykom.


- 6** Po potvrdení správy v okne "Vitajte", stlačte tlačidlo "Ďalej".

- 7** Kliknite na tlačidlo "Vlastná".




- 8** Kliknite na tlačidlo "Ovládač tlačiarne".

Pred inštaláciou software kliknite na tlačidlo [Zobrazte README] a prečítajte si podrobné informácie k software.

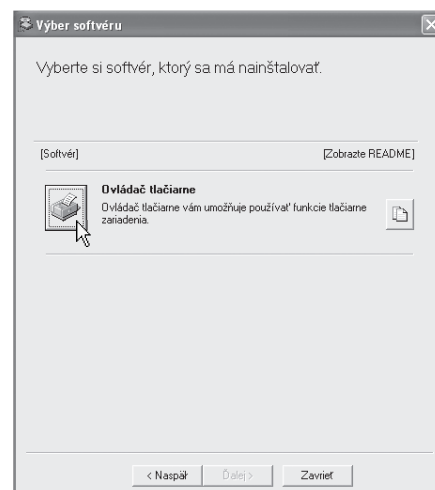

- 9** Kliknite na tlačidlo "Ďalej".

- 10** Pri otázke ako je tlačiareň pripojená, zvolíte "Pripojený k tomuto počítaču" a stlačíte tlačidlo "Ďalej".

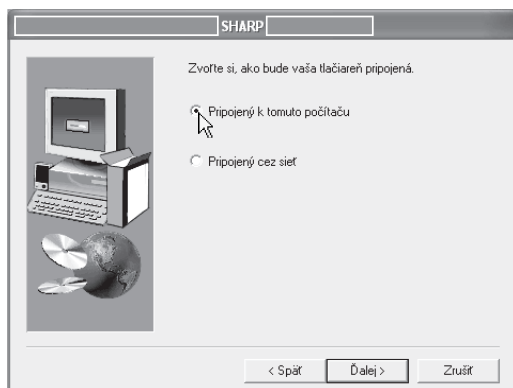

- 11** Zobrazí sa okno s potvrdením. Skontrolujte obsah a kliknite na tlačidlo "Ďalej".

- 12** Kliknite na tlačidlo "Ďalej".

Zahájte inštaláciu ovládača tlačiarne.



Pozor

Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka zatiaľ čo sa kopírujú súbory (správa sa môže zobrazit' viackrát), stlačte tlačidlo "Pokračovať".



- 13** Keď sa zobrazí "Inštalácia softvéru SHARP je ukončená." stlačte tlačidlo "OK".

- 14** Kliknite na tlačidlo "Zavrieť".

Objaví sa správa, ktorá vám dá pokyny na pripojenie zariadenia k vášmu počítaču. Kliknite na tlačidlo "OK".



Po inštalácii sa môže zobrazit' správa požadujúca reštartovanie vášho počítača. V tomto prípade stlačte tlačidlo "Ano" aby ste reštartovali váš počítač.

- 15** Pripojte kábel interfacu k zariadeniu a vášmu počítaču (strana 11).

- Ak používate kábel USB, uistite sa, že zariadenie je zapnuté a potom pripojte kábel.
- Ak používate paralelný kábel, vypnite zariadenie a váš počítač, pripojte kábel a potom spustíte najskôr zariadenie a potom váš počítač.

Operačný systém Windows objaví zariadenie a objaví sa okno Plug and Play.

- 16** Začnite inštaláciu ovládača tlačiarne.

"SHARP AR-XXXX" sa zobrazí v dialógovom okne "Průvodce nově rozpoznaným hardwarem". Vyberte "Instalovat software automaticky (doporučeno)" a stlačte tlačidlo "Ďalej". Nasledujte pokyny na obrazovke



Pozor

Ak sa zobrazí varovná správa ohľadne "Testem pro získání loga systému Windows", určite stlačte tlačidlo "Pokračovať".

Toto dokončí inštaláciu softvéru.

Po inštalácii si pre kontrolu nastavení ovládača tlačiarne pozrite "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE" (strana 12).

Inštalácia vo Windows 98/Me/2000 (USB kábel)

- 1** USB kábel nemôže byť pripojený k zariadeniu. Uistite sa, že kábel nie je pred pokračovaním pripojený. Ak je kábel pripojený, zobrazí sa okno Plug and Play. Ak sa toto stane, stlačte tlačidlo "Storno" aby ste zatvorili okno a odpojte kábel.



Kábel bude pripojený v kroku 16.

- 2** Vložte "Software CD-ROM" do vašej CD-ROM mechaniky.
- 3** Dvakrát kliknite na "Tento počítač" (💻) a potom dvakrát kliknite na ikonu [CD-ROM] (💿).
- 4** Dvakrát kliknite na ikonu "Setup" (🔧).

- 5** Objaví sa okno "LICENCIA SOFTVÉRU". Uistite sa, že rozumiete obsahu tejto licenčnej dohody, potom kliknite na tlačidlo "Ano".



Zobrazenie "LICENCIA SOFTVÉRU" môže byť v inom jazyku vtedy, keď si požadovaný jazyk zvolíte z menu jazykov. Na inštaláciu software v zvolenom jazyku pokračujte v inštalácii s týmto zvoleným jazykom.


- 6** Po potvrdení správy v okne "Vitajte", stlačte tlačidlo "Ďalej".

- 7** Kliknite na tlačidlo "Vlastná".




- 8** Kliknite na tlačidlo "Ovládač tlačiarne".

Pred inštaláciou software kliknite na tlačidlo [Zobrazte README] a prečítajte si podrobné informácie k software.

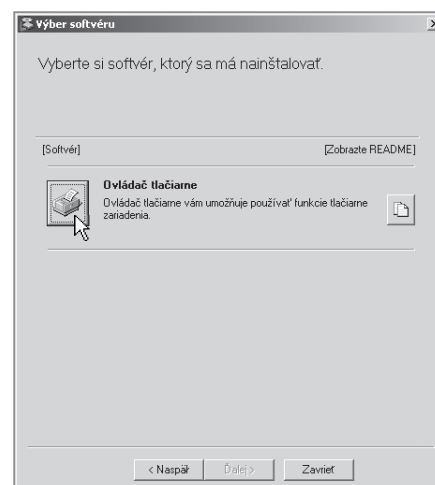


- 9** Kliknite na tlačidlo "Ďalej".

- 10** Pri otázke ako je tlačiareň pripojená, vyberte "Pripojený k tomuto počítaču" a stlačte tlačidlo "Ďalej".

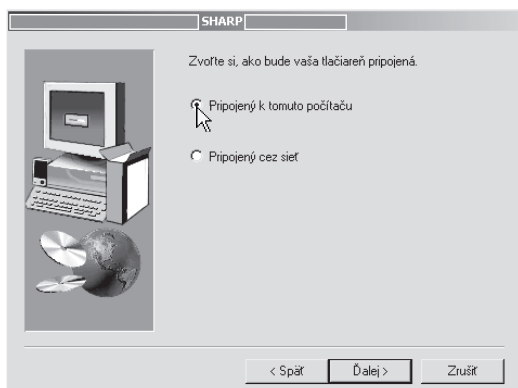

- 11** Keď sa zobrazí obrazovka pre výber interfacu, vyberte "USB" a stlačte tlačidlo "Ďalej".

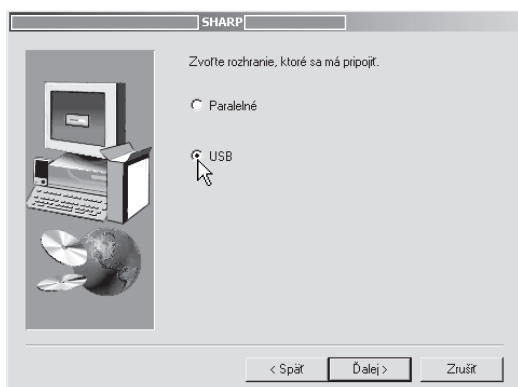

- 12** Zobrazí sa okno s potvrdením. Skontrolujte obsah a kliknite na tlačidlo "Ďalej".

- 13** Kliknite na tlačidlo "Ďalej".

Vo Windows 98/Me, stlačte tlačidlo "Ano". Zahájte inštaláciu ovládača tlačiarne.



Pozor

Vo Windows 2000, ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka, zatiaľ čo sa kopírujú súbory (správa sa môže zobrazit' aj viackrát), stlačte tlačidlo "Ano".



- 14** Keď sa zobrazí "Inštalácia softvéru SHARP je ukončená.", stlačte tlačidlo "OK".

- 15** Kliknite na tlačidlo "Zavrieť".

Objaví sa správa, ktorá vám dá pokyny na pripojenie zariadenia k vášmu počítaču. Kliknite na tlačidlo "OK".



Po inštalácii sa môže zobrazit' správa, ktorá bude požadovať reštartovanie počítača. V tomto prípade stlačte tlačidlo "Ano" aby ste reštartovali váš počítač.

- 16** Uistite sa, že zariadenie je zapnuté a pripojte kábel USB. (strana 11)

Operačný systém Windows objaví zariadenie a zobrazí sa okno Plug and Play.

- 17** Pre začatie inštalácie nasledujte pokyny v okne Plug and Play, ktoré sa objavia vo vašej verzii Windows.

Toto dokončí inštaláciu softvéru.

Po inštalácii si pre kontrolu nastavení ovládača tlačiarne pozrite "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE" (strana 12).

Inštalácia vo Windows 98/Me/NT 4.0/2000 (Paralelný kábel)



Pre užívateľa Windows NT 4.0

CD-ROM neobsahuje software pre Windows NT 4.0.

Pokiaľ potrebujete software pre Windows NT 4.0, kontaktujte vášho predajcu alebo najbližší autorizovaný servis.

- 1 Paralelný kábel nemôže byť pripojený k zariadeniu. Uistite sa, že kábel nie je pred pokračovaním pripojený.**

Ak je kábel pripojený, zobrazí sa okno Plug and Play. Ak sa toto stane, stlačte tlačidlo "Storno" aby ste zatvorili okno a odpojte kábel.



Kábel bude pripojený v kroku 17.

- 2 Vložte "Software CD-ROM" do vašej CD-ROM mechaniky.**

- 3 Dvakrát kliknite na "Tento počítač" () a potom dvakrát kliknite na ikonu [CD-ROM] ().**

- 4 Dvakrát kliknite na ikonu "Setup" ().**

- 5 Objaví sa okno "LICENCIA SOFTVÉRU". Uistite sa, že rozumiete obsahu tejto licenčnej dohody, potom kliknite na tlačidlo "Ano".**



Zobrazenie "LICENCIA SOFTVÉRU" môže byť v inom jazyku vtedy, keď si požadovaný jazyk zvolíte z menu jazykov. Na inštaláciu software v zvolenom jazyku pokračujte v inštalácii s týmto zvoleným jazykom.


- 6 Po potvrdení správy v okne "Vitajte", stlačte tlačidlo "Ďalej".**

- 7 Kliknite na tlačidlo "Vlastná".**



- 8 Kliknite na tlačidlo "Ovládač tlačiarne".**


Pred inštaláciou software kliknite na tlačidlo [Zobrazte README] a prečítajte si podrobné informácie k software.

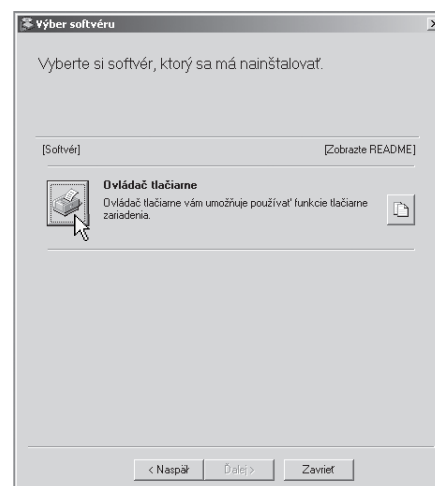


- 9 Kliknite na tlačidlo "Ďalej".**

Ak používate Windows NT 4.0, choďte na krok 12.


- 10** Pri otázke ako je tlačiareň pripojená, vyberte "Pripojený k tomuto počítaču" a stlačte tlačidlo "Ďalej".

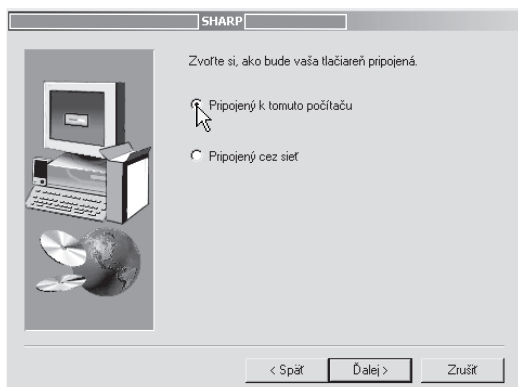

- 11** Keď sa zobrazí okno s výberom interfacu, vyberte "Paralelné" a stlačte tlačidlo "Ďalej".

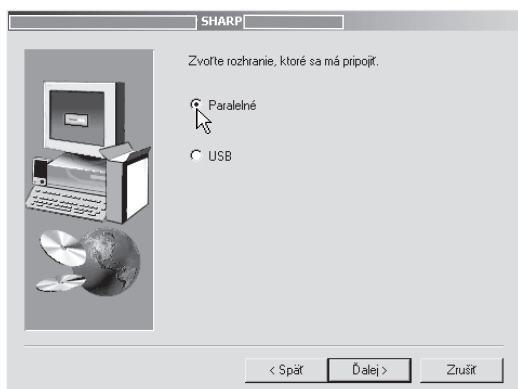

- 12** Vyberte port tlačiarne a stlačte tlačidlo "Ďalej".
Vyberte "LPT1" pre port tlačiarne.

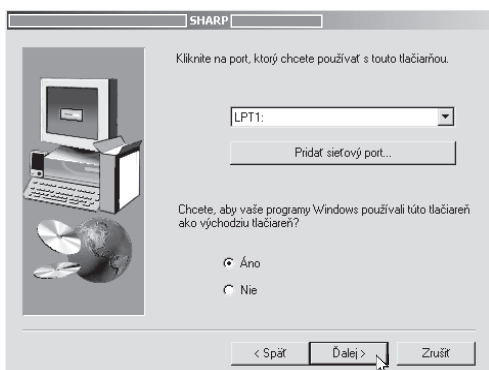

Ak sa "LPT1" neobjaví, tak používajte LPT1 iná tlačiareň alebo periférne zariadenie. V tomto prípade pokračujte v inštalácii a po dokončení inštalácie zmeňte nastavenie portu, tak aby zariadenie mohlo používať LPT1. Tento postup je vysvetlený v "Iná tlačiareň používa paralelný port (keď používate paralelný kábel)" na strane 14.

- 13** Keď sa zobrazí okno pre výber modelu, vyberte názov modelu vášho zariadenia a stlačte tlačidlo "Ďalej".
Pre názov modelu, ktorý používate vid' "NÁZVY ČASTÍ A FUNKCIÍ" v návode k obsluhu pre kopírku.

- 14** Kliknite na tlačidlo "Ďalej".

Vo Windows 98/Me/NT 4.0, stlačte tlačidlo "Ano".
Zahajte inštaláciu ovládača tlačiarne.

- 15** Keď sa zobrazí "Inštalácia softvéru SHARP je ukončená.", stlačte tlačidlo "OK".

- 16** Kliknite na tlačidlo "Zavrieť".

Objaví sa správa, ktorá vám dá pokyny na pripojenie zariadenia k vášmu počítaču. Kliknite na tlačidlo "OK".



Po inštalácii sa môže zobrazit' správa požadujúca reštartovanie počítača. V tomto prípade, stlačte tlačidlo "Ano" pre reštartovanie vášho počítača.

- 17** Vypnite zariadenie a počítač a pripojte zariadenie k vášmu počítaču pomocou paralelného kábla. (strana 11)

Po pripojení zariadenia k vášmu počítaču zapnite zariadenie a potom váš počítač.

Toto dokončí inštaláciu softvéru.

Po inštalácii si pre kontrolu nastavení ovládača tlačiarne pozrite "KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE" (strana 12).

PRIPÁJANIE K POČÍTAČU

Pre pripojenie zariadenia k vášmu počítaču, nasledujte postup uvedený nižšie.

Káble interfacu pre pripojenie zariadenia k vášmu počítaču sa nenachádzajú vo výbave zariadenia.

Prosím zakúpte si vhodný kábel pre váš počítač.

Kábel interfacu

USB kábel

Tienený točený pár káblu, ekvivalent vysoko-rýchlostného prenosu (max. 3 m).

Ak bude zariadenie pripojené pomocou USB 2.0 interfacu, tak si prosím zakúpte USB kábel, ktorý podporuje USB 2.0.

Paralelný kábel

IEEE 1284-tienený typ obojsmerný paralelný interface kábel (max. 3 m).




Pozor

- USB je dostupné s PC/AT kompatibilným počítačom, ktorý bol pôvodne vybavený s USB a mal predinštalované Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional alebo Windows XP Home Edition.
- Nepripájajte kábel interfacu pred nainštalovaním ovládača. Kábel interfacu by mal byť pripojený počas inštalácie ovládača tlačiarne.

PRIPÁJANIE KÁBLA USB

1 Vložte kábel do USB portu na zariadení.

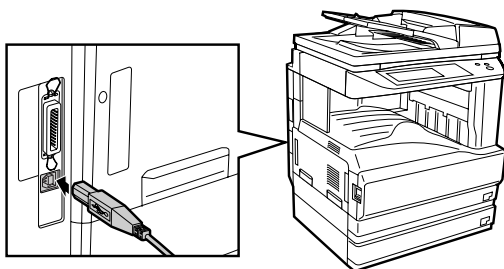

2 Vložte druhý koniec kábla do portu USB vášho počítača.




Kábel môžete tiež vložiť do portu USB 1.1.

PRIPÁJANIE PARALELNÉHO KÁBLU

1 Uistite sa, že váš počítač aj zariadenie je vypnuté.

2 Pripojte kábel do paralelného portu zariadenia a zaistite ho skrutkami.

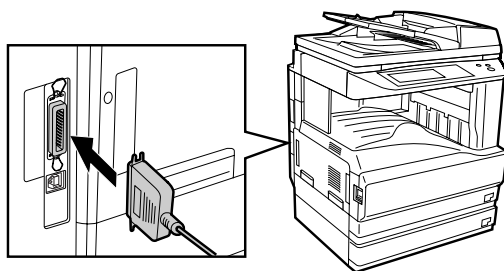

3 Pripojte druhý koniec kábla do paralelného portu vášho počítača.

KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE

Po inštalácii ovládača tlačiarne, musíte správne nakonfigurovať nastavenia ovládača na počet zásobníkov papiera a veľkosť papiera v každom vloženého.

- 1** Stlačte tlačidlo "start", stlačte "Ovládací panely", stlačte "Tiskárny a jiný hardware" a potom stlačte "Tiskárny a faxy".

V operačnom systéme inom ako Windows XP, stlačte tlačidlo "Start", vyberte "Nastavení" a potom stlačte "Tiskárny".

- 2** Stlačte ikonu ovládača tlačiarne "SHARP AR-XXXX" a vyberte "Vlastnosti" z menu "Soubor".

Ak používate Windows NT 4.0/2000/XP, chodte na krok 4.

- 3** Vo Windows 98/Me, stlačte tabuľku "Inštalácia".


- 4** Stlačte tabuľku "Konfigurácia" a nastavte konfiguráciu tlačiarne založenú na možnostiach, ktoré ste nainštalovali.

Nastavte správnu konfiguráciu tlačiarne. Ak ju nenastavíte správne môže to spôsobiť, že tlač nebude prebiehať správne.



- 5** Stlačte tlačidlo "Nastav stav zásobníka" a vyberte veľkosť papiera vloženého v každom zásobníku.

Vyberte zásobník v menu "Zdroj papiera" a vyberte veľkosť papiera vloženého v tomto zásobníku z menu "Nastaviť formát papiera". Zopakujte to pre každý zásobník.

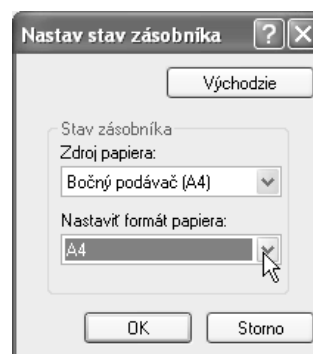

- 6** Stlačte tlačidlo "OK" v okne "Nastav stav zásobníka".

- 7** Stlačte tlačidlo "OK" v okne vlastnosti tlačiarne.

AKO POUŽÍVAŤ PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA

Prevádzková príručka poskytuje detailné pokyny pre činnosť zariadenia ako tlačiarne. Zobrazte Prevádzkovú príručku, keď používate funkcie tlačiarne po tom ako sa dokončil začiatkový setup.

Obsah Prevádzková príručka

Obsah Prevádzková príručka je nasledovný.

Ako používať online manuál: Vysvetľuje ako používať Prevádzkovú príručku.

Tlač: Poskytuje informácie ako tlačiť dokument.

Zdieľaná tlač: Vysvetľuje ako nakonfigurovať zariadenie pre používanie ako zdieľaná tlačiareň.

Riešenie problémov: Poskytuje pokyny ako riešiť problémy s ovládačom alebo softvérom.



Na prezeranie návodov vo formáte PDF je treba použiť Acrobat® Reader alebo Adobe® Reader™ firmy Adobe Systems Incorporated. Keď nemáte žiadny z týchto programov vo vašom počítači nainštalovaný, programy je možné si stiahnuť z nasledujúcej URL:

<http://www.adobe.com/>

1 Vložte "Software CD-ROM" do vašej CD-ROM mechaniky.

2 Stlačte tlačidlo "start", stlačte "Tento počítač" () a potom dvakrát kliknite na ikonu [CD-ROM] ()

Vo Windows 98/Me/NT 4.0/2000, dvakrát kliknite na "Tento počítač" a potom dvakrát kliknite na ikonu [CD-ROM].

3 Dvakrát kliknite na priečinok "Manual", dvakrát kliknite na priečinok "Slovak" a potom dvakrát kliknite na ikonu "AR_M316.pdf".

Zobrazí sa Prevádzková príručka.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa softvér nenainštaluje správne, skontrolujte nasledujúce položky na vašom počítači. Pre odstránenie softvéru, viď "Odinštalovanie ovládača tlačiarne" v Prevádzková príručka. Informácie o riešení problémov môžete tiež nájsť v súboroch README pre každý softvérový program. Pre zobrazenie súboru README stlačte tlačidlo "Zobrazte README" na obrazovke "Vyber balíky".

Ovládač tlačiarne sa nedá nainštalovať (Windows 2000/XP)


Ak sa ovládač tlačiarne nedá nainštalovať vo Windows 2000/XP, nasledujte tieto kroky pre kontrolu nastavení vášho počítača.

- 1 Stlačte tlačidlo "start" a stlačte "Ovládací panely".**
Vo Windows 2000, stlačte tlačidlo "Start", vyberte "Nastavení" a potom stlačte "Ovládací panely".

- 2 Stlačte "Výkon a údržba" a potom stlačte "Systém".**
Vo Windows 2000, dvakrát kliknite na ikonu "Systém".

- 3 Stlačte tabuľku "Hardware" a potom stlačte tlačidlo "Podpisy ovladačů".**

- 4 Skontrolujte "Jakou akci má systém Windows provést?" ("Ověření podpisu souboru" vo Windows 2000).**

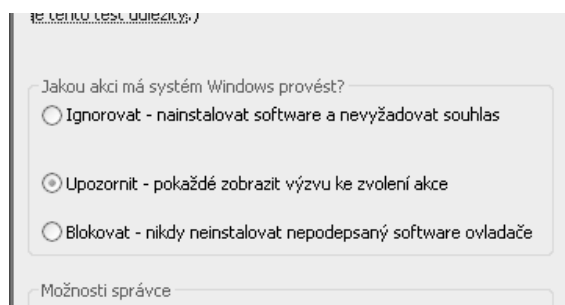

Ak bola vybratá možnosť "Blokovať" nebude možné ovládač tlačiarne nainštalovať. Vyberte možnosť "Upozorniť" a potom nainštalujte ovládač tlačiarne ako je vysvetlené v "INŠTALÁCIA SOFTVÉRU".

Iná tlačiareň používa paralelný port (keď používate paralelný kábel)

Ak paralelný port využíva iná tlačiareň a nie je možné tlačiť cez zariadenie, nasledujte dole uvedené kroky, aby ste zmenili nastavenie portu iných ovládačov tlačiarne a uistite sa, že port pre ovládač tlačiarne zariadenia je nastavený na LPT1.

- 1 Stlačte tlačidlo "start", stlačte "Ovládací panely", stlačte "Tiskárny a jiný hardware" a potom stlačte "Tiskárny a faxy".**
Vo Windows 98/Me/NT 4.0/2000, stlačte tlačidlo "Start", vyberte "Nastavení" a potom stlačte "Ovládací panely".

- 2 Stlačte ikonu ovládača tlačiarne, pre ktorý si želáte zmeniť nastavenie portu a vyberte "Vlastnosti" z menu "Soubor".**

- 3 Stlačte tabuľku "Porty".**
Vo Windows 98/Me, stlačte tabuľku "Podrobnosti".

- 4 Vyberte "FILE:" v zoznamovom okne "Tiskne do následujících portů" a stlačte tlačidlo "OK".**

- 5 Stlačte ikonu ovládača tlačiarne "SHARP AR-XXXX" a vyberte "Vlastnosti" z menu "FILE".**

- 6 Stlačte tabuľku "Porty".**
Vo Windows 98/Me, stlačte tabuľku "Podrobnosti".

- 7 Vyberte "LPT1" v zoznamovom okne "Tiskne do následujících portů" a stlačte tlačidlo "OK".**



Poznámka

V prípade, že potrebujete používať inú tlačiareň, zopakujte hore uvedené kroky pre nastavenie portu zariadenia na "FILE:" a zmeňte nastavenie portu druhej tlačiarne späť na "LPT1".

Ovládač tlačiarne nemôže byť správne nainštalovaný pomocou Plug and Play (Windows 2000/XP)

Vo Windows 2000/XP, ak ovládač tlačiarne nemôže byť správne nainštalovaný pomocou Plug and Play (napríklad, Plug and Play sa uskutoční bez kopírovania požadovaných súborov pre inštaláciu ovládača tlačiarne), nasledujte tieto kroky pre odstránenie nepotrebných zariadení a potom nainštalujte ovládač tlačiarne ako je vysvetlené v "INŠTALÁCIA SOFTVÉRU".

1 Stlačte tlačidlo "start", stlačte "Ovládací panely" a potom stlačte "Výkon a údržba".


Vo Windows 2000, stlačte tlačidlo "Start", vyberte "Nastavení" a potom stlačte "Ovládací panely".

2 Stlačte "Systém", stlačte tabuľku "Hardware" a potom stlačte tlačidlo "Správce zařízení".



Vo Windows 2000, dvakrát kliknite na ikonu "Systém", kliknite na tabuľku "Hardware" a kliknite na tlačidlo "Správce zařízení".

3 Stlačte ikonu vedľa "Další zařízení".



Ak sa zobrazí "SHARP AR-XXXX", vyberte ho a vymažte.



Ak sa "Další zařízení" neobjaví, zatvorte okno "Správce zařízení".

4 Nainštalujte softvér, ako je vysvetlené v "INŠTALÁCIA SOFTVÉRU".

Nezobrazí sa okno Plug and play (keď používate kábel USB)

Ak obrazovka Plug and Play sa nezobrazí, po tom čo ste pripojili zariadenie k vášmu počítaču prostredníctvom káblu USB a zapli ste zariadenie, nasledujte kroky uvedené nižšie pre overenie, či je port USB dostupný.

1 Stlačte tlačidlo "start", stlačte "Ovládací panely" a potom stlačte "Výkon a údržba".

Vo Windows 98/Me/2000, stlačte tlačidlo "Start", vyberte "Nastavení" a potom stlačte "Ovládací panely".


2 Stlačte "Systém", stlačte tabuľku "Hardware" a potom stlačte tlačidlo "Správce zařízení".

Řadiče sběrnice USB sa zobrazí v zozname zariadení.



- Vo Windows 98/Me, dvakrát kliknite na ikonu "Systém" a kliknite na tabuľku "Správce zařízení".
- Vo Windows 2000, dvakrát kliknite na ikonu "Systém", kliknite na tabuľku "Hardware" a kliknite na tlačidlo "Správce zařízení".
- Ak sa ikona "Systém" nezobrazí vo Windows Me, stlačte "Zobrazte všechny možnosti Ovládacích panelů".

3 Stlačte ikonu vedľa "Řadiče sběrnice USB".



Dve položky by sa mali zobrazit: typ vášho kontrolného čipsetu a Root Hub (korenového rozbočovača). Ak sa tieto dve položky objavia, môžete používať port USB. Ak "Řadiče sběrnice USB" zobrazujú žltú výnimku alebo sa vôbec nezobrazujú, musíte skontrolovať váš počítačový manuál pre riešenie problémov USB alebo kontaktovať výrobcu vášho počítača.

4 Po tom čo ste skontrolovali, že port USB je aktívny, nainštalujte softvér ako je vysvetlené v "INŠTALÁCIA SOFTVÉRU".

SHARP®

SHARP CORPORATION

VYTLAČENÉ VO FRANCÚZKU
TINSZ1740TSZZ

